


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 725866..... 2 шт.	Болт М6х20..... 4 шт.
Кронштейн крыла..... 2 шт.	Шайба 6..... 6 шт.
Гайка закладная..... 2 шт.	Руководство по установке.... 1 шт.
Болт-шарнир..... 2 шт.	

### Схема установки

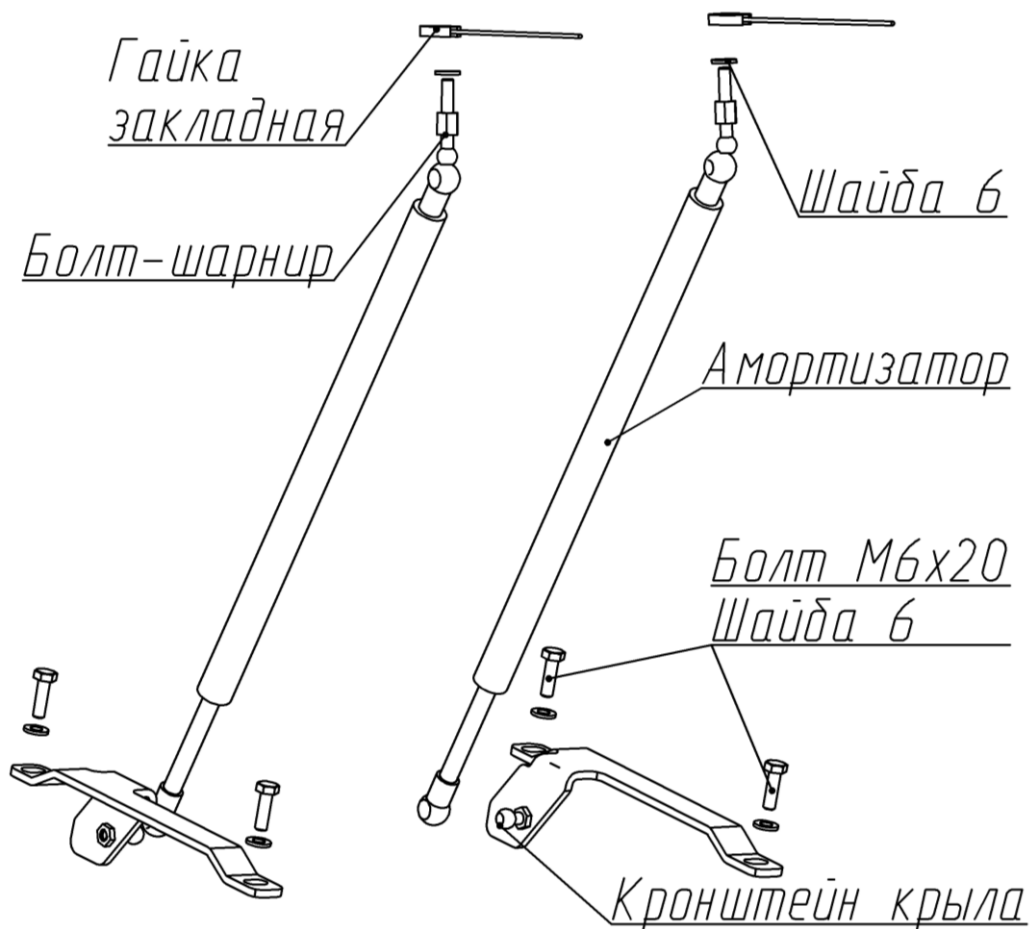

Амортизаторы капота  
Changan CS35 (2014-)

UCHCS3011

# ПАСПОРТ

Руководство по установке



## УСТАНОВКА

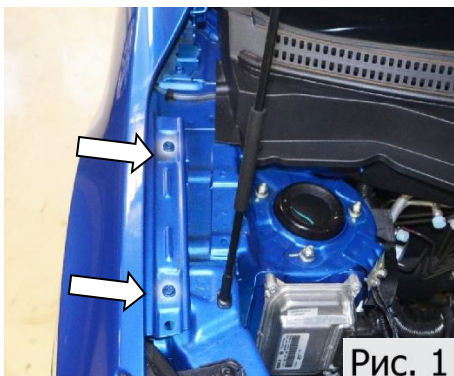


Рис. 1

1. Открутить штатные болты крепления крыла торцевой головкой №10, (Рис.1).



Рис. 2

2. Установить кронштейн крыла. Сдвинуть кронштейн до упора в сторону крыла и в сторону лобового стекла. Затянуть болты М6х20 с шайбами 6 торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2)

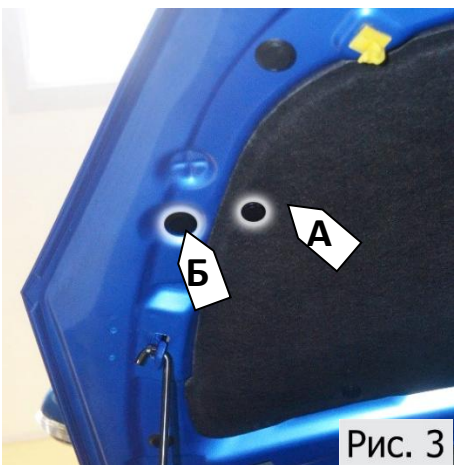


Рис. 3

3. Демонтировать пластиковый пистон А и резиновую заглушку Б (Рис.3)

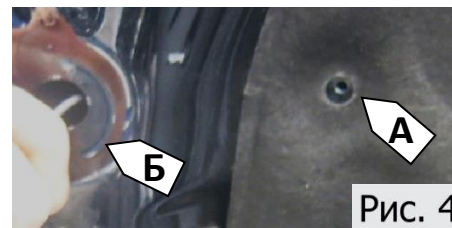


Рис. 4

4. Завести гайку закладную в отверстие Б и совместить резьбовое отверстие в гайке закладной с отверстием А, (Рис. 4).

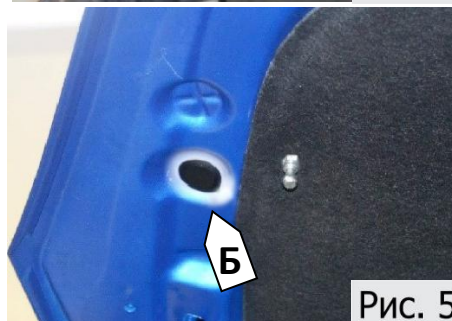


Рис. 5

5.Закрутить болт-шарнир с шайбой 6 в резьбовое отверстие гайки закладной, через шумоизоляцию капота. Вставить резиновую заглушку Б, (Рис.5)

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.



Рис. 6

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.6).



Рис. 7

8. **ДЕМОНТИРОВАТЬ ШТАТНЫЙ УПОР**(Рис.7).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**