


# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087016.....	2 шт.	Втулка-круг.....	1 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Втулка-oval.....	1 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Болт M8x30.....	2 шт.
Ключ.....	1 шт.	Болт-шарнир.....	2 шт.
Гайка-круг.....	1 шт.	Шайба 6.....	2 шт.
Гайка-oval.....	1 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
		Руководство по установке...	1 шт.

### Схема установки

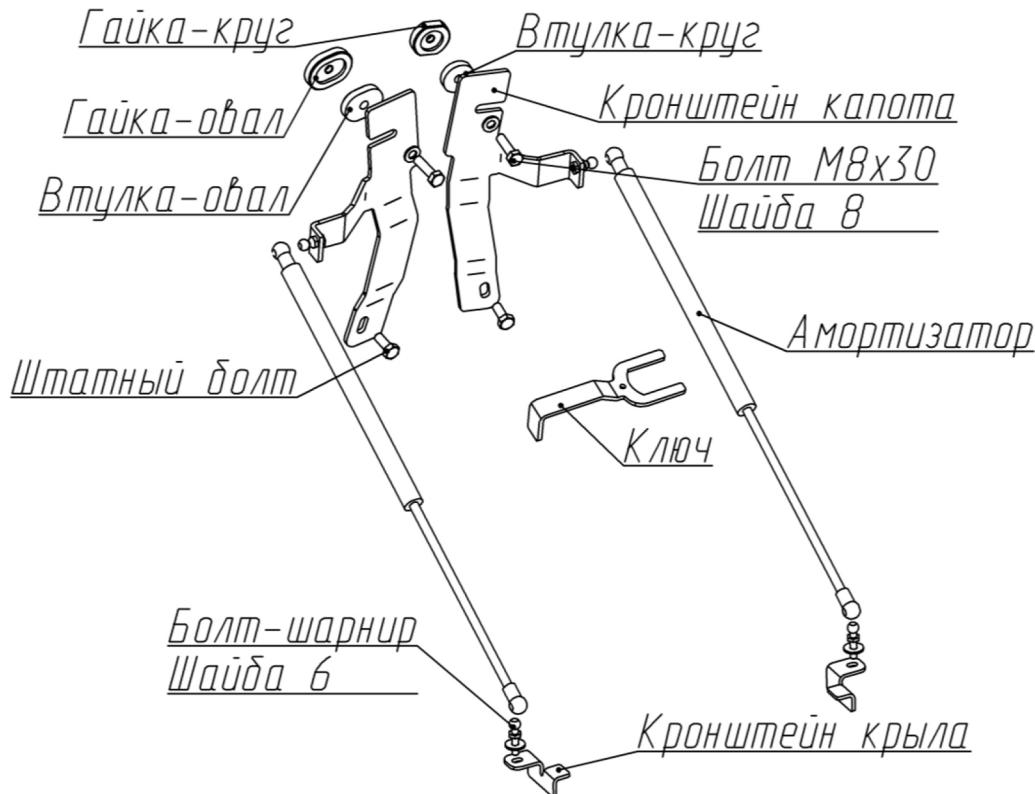

## Амортизаторы капота

Volkswagen Amarok V-2.0 (05.2017-) / V-3.0 (2016-)

UVWAMA021

## ПАСПОРТ

### Руководство по установке



# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

## УСТАНОВКА

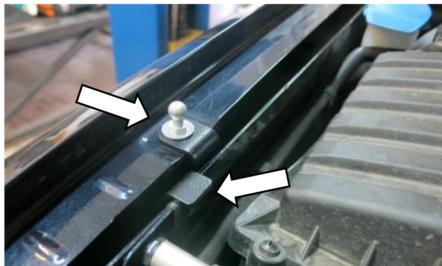


Рис. 1

1. Торцевой головкой №10 выкрутить болт крепления крыла. Установить кронштейн, оперев подгиб на ребро вдоль крыла. Зафиксировать кронштейн болтом-шарниром с шайбой 6. Затянуть болт-шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.1).



Рис. 2

2. Временно демонтировать обшивку капота. Завести гайку-овал через технологическое отверстие в усилителе капота и расположить ее над отверстием (A), (Рис.2).



Рис. 3

3. Вкрутить на несколько оборотов в гайку-oval болт M8x30 с шайбой 8 через втулку-oval. Торцевой головкой №13 выкрутить верхний болт крепления капота, (Рис.3).

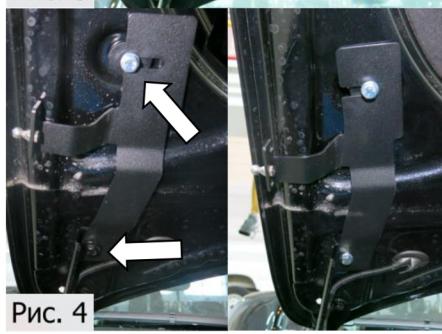


Рис. 4

4. Установить кронштейн капота, как показано на Рис.4. Нижняя часть кронштейна фиксируется к петле капота штатным болтом. Сдвинуть кронштейн вниз и влево (в сторону торца капота). Затянуть болт M8x30 торцевой головкой №13 с усилием 15 Нм и штатный болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм.



Рис. 5



Рис. 6

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля. Для крепления кронштейна капота с левого борта автомобиля используется втулка-круг и гайка-круг. Фиксация гайки-круг от проворота при затяжке резьбового соединения осуществляется ключом, входящим в комплект, (Рис.5).

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.6).

8. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с агрегатами и элементами кузова автомобиля.

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**